




















## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
01			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz w pomieszczeniu wartowni dodatkowe okno wewnętrzne, nieotwieralne wykonane w XXI w.	stan zachowania drewna dobry z wyjątkiem okapników.	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 27-30</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, w wartowni szyby jednostronnie nieprzeierne - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe w pom. wartowni do usunięcia okno wewnętrzne
02			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna dobry, wymienione okapniki	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 31,32</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby antywłamaniowe p3 zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe  do usunięcia wewnętrzna krata
03			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślaniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem i ślaniem, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły szczególnie w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, brak okapników, złe dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności, wynikające także z konstrukcji skrzydła bez przylg  Okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	po 1945 r.	9 szt.  lokalizacja: elewacja wsch. i pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 33-41</a>	- okno zewnętrzne: wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do usunięcia, do wykonania prace konserwatorskie płycin w gładach okiennych, nowy parapet, scalenie kolorystyczne

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
04			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne	stan zachowania okna zewnętrznego zły, brak dopasowania skrzydeł do ościeżnic, brak okapników, duże nieszczelności,  Okno wewnętrzne - stan zachowania dobry	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: wieża pld.-zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 42-45</a>	konserwacja obu okien zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana szyb na nowe zabezpieczone przed UV, walcowane
05 05A			okno zewnętrzne 05 i 05A takie samo - krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne 05 krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewn., okno wewnętrzne 05A krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślemieniem, dębowe, otwierane do wewn.	stan zachowania drewna okien zewnętrznych zły, brak dopasowania skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności, Okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	05 1 szt. 05A 1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 46,50</a>	okna zewnętrzne 05 i 05A - wymiana na nowe, jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,  okna wewnętrzne do konserwacji, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
06			okno krosnowe, drewniane, jednoskrzydłowe, dwudzielne z poziomym szprosem w górnej części okna, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna zły.	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 47</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
07			okno krosnowe, drewniane, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, świerkowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna skrzydła - dobry, ościeżnicy zły	przed 1939.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 51</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe
08			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, krata zewnętrzna z dwóch pionowych prętów	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: dziedziniec, elewacja płn.  <a href="#">nr na proj. PKZ 53,54</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe pręty metalowe, zabezpieczające okno do konserwacji
09			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednoramowe, jednoszybowe, z górną częścią w formie łuku, otwierane do wewnątrz, w pomieszczeniu wartowni dodatkowe okno wewnętrzne, nieotwieralne wykonane w XXI w.	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r.	3 szt.  lokalizacja: dziedziniec, elewacje wsch. i zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 52,55,56</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, w wartowni szyby jednostronnie nieprzeierne - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe w pom. wartowni do usunięcia okno wewnętrzne
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednoodzielne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomy szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona płd.  <a href="#">nr na proj. PKZ 48,49,57,58</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe