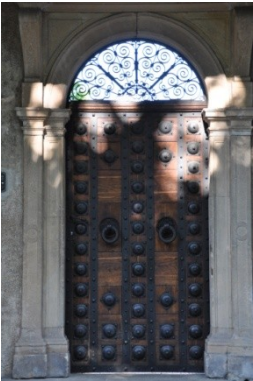

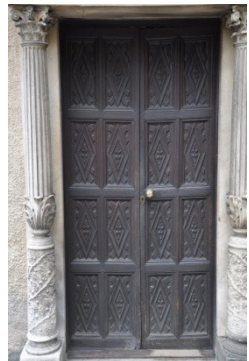











ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ drzwi | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|-----------|---|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| D1 |  |  | <p>Materiał: drewno świerkowe</p> <p>Konstrukcja: ramowa, bezprzylgowa, skrzydło obustronnie obłożone stalowymi płaskownikami od strony zew., a od wewn. nałożono na skrzydło ażurową, ozdobną kratę z nabitymi ćwiekami</p> <p>Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy, klamki – stalowe, kowalskie zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: naturalny, elementy met. czernione</p> | Stan zachowania dobry, widoczne działania konserwatorskie w ostatniej dekadzie. prace według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja wsch.</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D1 -</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D2 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej.</p> <p>Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne, zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny brąz</p> | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza dolną częścią ramiaka i niewielkimi płytkami punktowymi mechanicznymi uszkodze- niami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja zach. dziedzińca</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D2</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D3 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej.</p> <p>Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne, zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny brąz</p> | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza dolną częścią ramiaka i niewielkimi płytkami punktowymi mechanicznymi uszkodze- niami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja zach. dziedzińca</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D3</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |



ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| D4 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe ze słupkiem pomiędzy skrzydłami skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej.</p> <p>Okucia: zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, stalowe klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny brąz</p> | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza progiem, dolną częścią ramiaka i niewielkimi płytkami punktowymi mechanicznymi uszkodze- niami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja zach. dziedzińca</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D4</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D5 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej.</p> <p>Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne, zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny brąz</p> | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza dolną częścią ramiaka i niewielkimi płytkami punktowymi mechanicznymi uszkodze- niami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja płn. dziedzińca</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D5</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D6 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej.</p> <p>Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne, zawiasy trzpieniowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny brąz</p> | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza poważnie uszkodzoną dolną częścią ramiaka i niewielkimi płytkami punktowymi mechanicznymi uszkodze- niami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich W płycinach wycięto środki ozdobnych rombów jako wloty powietrza do instal. kotłowni w piwnicach | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: elewacja płn. dziedzińca</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D6</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |




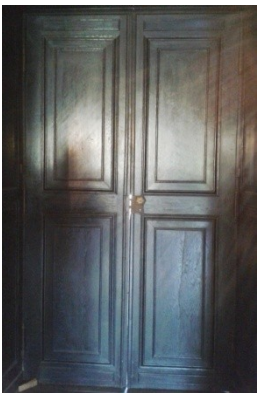


ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|--|---|--------------------------------|--|--|
| D7 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe ze słupkiem pomiędzy skrzydłami skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej. Okucia: zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, stalowe klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: ciemny brąz | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza niewielkimi płytkimi punktowymi mechanicznymi uszkodzeniami, skrzydła są opuszczone i straciły geometrię - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: elewacja wsch. dziedzińca na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D7 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D8 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 12 prostokątnych pól, w trzech rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej. Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne, zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: brąz | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin wykazuje ślady korozji spowodowanej działaniem warunków atmosferycznych, brak dwóch oryginalnych płycin, w miejsce których zostały wstawione nowe, gładkie, widoczne flekowanie ramy przy zamku, skrzydło drzwi jest opuszczone i podcięte na dole i straciło sztywność i geometrię, - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: dziedziniec, lp. elewacja zach. - krużganek na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D8 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D9 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione od strony zewnętrznej, Okucia: zamki wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: brąz | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza przetarciami powłoki malarskiej i niewielkimi płytkimi punktowymi mechanicznymi uszkodzeniami - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: dziedziniec, lp. elewacja ptn. - krużganek na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D9 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |







ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|
| D10 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione z obu stron Okucia: zamki wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: ciemny dąb | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza niewielkimi płytkimi punktowymi mechanicznymi uszkodzeniami, - naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: elewacja zach. dziedzińca – krużganek lp. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D10 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D11 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione z obu stron Okucia: zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, stalowe klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: ciemny dąb | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza niewielkimi płytkimi punktowymi mechanicznymi uszkodzeniami, - naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: elewacja półn. dziedzińca – krużganek lp. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D11 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D12 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, dwuskrzydłowe skrzydło z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny ozdobne, rzeźbione z obu stron Okucia: zamki wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: ciemny dąb | Stan zachowania drewna i rzeźbionych płycin dość dobry, poza niewielkimi płytkimi punktowymi mechanicznymi uszkodzeniami, - naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: elewacja półn. dziedzińca – krużganek lp. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D12 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |







ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|--|--|--------------------------------|--|---|
| D13 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 12 prostokątnych pól, w trzech rzędach, płyciny gładkie Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – brak zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: brąz, od strony wewnętrznej ciemny dąb | Stan zachowania drewna i płycin wykazuje ślady korozji spowodowanej działaniem warunków atmosferycznych, widoczne nieszczelności między płycinami | ok 1970 r. | 1 szt. lokalizacja: balkon II p., elewacja od strony zach. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D13 | wymiana na nowe na wzór istniejących z warstwą izolacyjną pomiędzy płycinami. |
| D14 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, skrzydło z podziałem na 12 prostokątnych pól, w trzech rzędach, płyciny gładkie Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: brąz, od strony wewnętrznej ciemny dąb | Stan zachowania drewna i płycin wykazuje ślady korozji spowodowanej działaniem warunków atmosferycznych | ok. 1970 r. | 1 szt. lokalizacja: balkon II p., elewacja od strony półd. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D14 | wymiana na nowe na wzór istniejących z warstwą izolacyjną pomiędzy płycinami. |
| D15 |  |  | Materiał: drewno dębowe Konstrukcja: ramowo-płycinowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, z podziałem na 8 prostokątnych pól, w dwóch rzędach, płyciny gładkie Okucia: zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki – gałki ozdobne, mosiężne, ośmiokątne zawiasy trzpieniowe, stalowe Kolor stolarki: brąz, od strony wewnętrznej ciemny dąb | Stan zachowania drewna i płycin wykazuje ślady znacznej korozji spowodowanej działaniem warunków atmosferycznych, nadbitka na ramie przy zamku, skrzydło drzwi jest opuszczone i podcięte na górze i na dole straciło sztywność i geometrię, duże nieszczelności | ok. 1970 r. | 1 szt. lokalizacja: balkon II p., elewacja od strony półn. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D15 | wymiana na nowe na wzór istniejących z warstwą izolacyjną pomiędzy płycinami. |

ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| D16 |  |  | <p>Materiał: stal</p> <p>Konstrukcja: jednoskrzydłowe stalowe z blachy wzmocnionej dookoła, przez środek w poprzek i pionowo oraz ukośnie (4 x X) płaskownikami mocowanymi na nity zabijany- mi na gorąco, drzwi otwierane do wewnątrz, Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stal.</p> <p>zawiasy: pasowe, stalowe</p> <p>klamki: owalne uchwyty</p> <p>Kolor stolarki: ciemny grafit</p> | <p>Stan zachowania dość dobry</p> <p>- wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich</p> | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -1 elewacja od strony wsch.</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D16</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D17 |  |  | <p>Materiał: drewno dębowe</p> <p>Konstrukcja: klepkowe, przylgowe, jednoskrzydłowe, obłożone od strony zewnętrznej blachą stalową bez żadnych zdobień Okucia: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stalowe</p> <p>klamki – stalowy, gięty pręt</p> <p>zawiasy: pasowe, stalowe</p> <p>Kolor stolarki: ciemny grafit od strony zewnętrznej.</p> | <p>Stan zachowania drewna Drewno w stanie dość dobrym, korozja biologiczna w dolnych fragmentach, Niewielkie pęknięcia wzdłużne desek</p> <p>- wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich</p> | przed 1939 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -1 elewacja od strony wsch.</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D17</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D18 |  |  | <p>Materiał: stal</p> <p>Konstrukcja: podwójne jednoskrzydłowe drzwi stalowe z blachy wzmocnionej dookoła, w poprzek, pionowe i ukośnie (4 x X) płaskownikami mocowanymi na nity zabijane na gorąco, drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, ościeżnica drewniana</p> <p>Okucia: zamek wierzchni, zapadkowo-zasuwkowy, stal.</p> <p>zawiasy: pasowe, stalowe</p> <p>klamki: owalne uchwyty</p> <p>Kolor stolarki: ciemny grafit</p> | <p>Stan zachowania dość dobry, z pod farby widoczne od strony zewnętrznej, w dolnych partiach gniazda rdzy, blacha wewnętrzna (nakładka) wtórna, pochodząca z reperacji z lat 70., mocno skorodowana</p> <p>- wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich</p> | przed 1905 r. | <p>1 szt.</p> <p>lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -2 elewacja od strony ptd.</p> <p>na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D18</p> | postępowanie według programu prac konserwatorskich |

ZESTAWIENIE DRZWI ZENWĘTRZNYCH

ZAMEK W GOŁUCHOWIE | zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

| typ okna | fotografia z zewnątrz | fotografia od wewnątrz | opis konstrukcyjny | ocena stanu technicznego | prawd. czas powstania/ montażu | uwagi | propozycja projektowa |
|----------|---|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| D19 |  |  | Materiał: drewno sosnowe Konstrukcja: klepkowe, bezprzylgowe, jednoskrzydłowe, bez żadnych zdobień, ościeżnica drewniana, drzwi otwierane na zewnątrz Okucia: zamek wierzchni, zapadkowo-zasuwkowy, stalowy klamki: brak zawiasy: pasowe, stalowe Kolor stolarki: ciemny grafit | Stan zachowania drewna dość dobry poza dolnym pasem o szer. ok. 15 cm. dolny zawias zerwany, duże ubytki w ościeżnicy drzwi wtórne | ok. 1970 r. | 1 szt. lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -2, narożna wieża, elewacja od strony wsch. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D19 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D20 |  |  | Materiał: stal Konstrukcja: jednoskrzydłowe stalowe z blachy wzmocnionej dookoła, przez środek w poprzek i pionowo oraz ukośnie (4 x X) płaskownikami mocowanymi na nity zabijany- mi na gorąco, drzwi otwierane do wewnątrz, Okucia: zamek wierzchni, zapadkowo-zasuwkowy, stal. zawiasy: pasowe, stalowe klamki: owalne uchwyty Kolor stolarki: ciemny grafit | Stan zachowania dość dobry, z pod farby widoczne od strony zewnętrznej, na dole przy płaskowniku pasy rdzy - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -2 elewacja od strony zachodniej na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D20 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D21 |  |  | Materiał: stal Konstrukcja: jednoskrzydłowe stalowe, z blachy wzmocnionej dookoła, przez środek w poprzek i pionowo oraz ukośnie (X) płaskownikami mocowanymi na nity na gorąco, drzwi otwierane do wewnątrz, Okucia: zamek wierzchni, zapadkowo-zasuwkowy, stal., zawiasy: pasowe, stalowe, klamki: owalne uchwyty Kolor stolarki: ciemny grafit | Stan zachowania dość dobry, z pod farby widoczne od strony zewnętrznej, na dole przy płaskowniku pasy rdzy - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -2 elewacja od strony zachodniej. na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D21 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |
| D22 |  |  | Materiał: stal Konstrukcja: jednoskrzydłowe stalowe, z blachy wzmocnionej dookoła, przez środek w poprzek, pionowo i ukośnie na dole (X) płaskownikami mocowanymi na nity na gorąco, drzwi otwierane na zewnątrz, Okucia: zamek wierzchni, zapadkowo-zasuwkowy, stal., zawiasy: pasowe, stalowe klamki: owalne uchwyty Kolor stolarki: ciemny grafit | Stan zachowania zły, widoczna korozja na całej powierzchni oraz degradacja pasa blachy(szer. ok. 40 cm) i płaskow-nika w dolnej części drzwi, brakujący trzeci pręt zachowany, zamek wewnętrzny zachowany, zdegradowany przez korozję - wymagane naprawy według programu prac konserwatorskich | przed 1905 r. | 1 szt. lokalizacja: fosa na poziomie piwnic -1 elewacja od strony północnej. pom. dawnej lodowni na schemacie lokalizacji stolarki oznaczone jako nr D22 | postępowanie według programu prac konserwatorskich |